

Experimental (4)

التكسير الحراري للبوليمرات

Thermal Degradation of polymers

Keywords: Chain Degradation, Anti Zipping reaction, Random Degradation

الغرض من التجربة: الحصول على مونيمر الستايرين من نفايات البولي ستايرين

الجانب النظري

يعتبر التحلل أو التكسير الحراري في البوليمرات من التفاعلات التي يتم من خلالها تحطم الاواصر الكيميائية بين الذرات في السلسلة الرئيسية للبوليمر (العمود الفقري للسلسلة للبوليمرية) ويتم التحطيم الحراري بالاعتماد على:

1- نوعه الاواصر الكيميائية.

2- العامل المساعد المستخدمة في تحطيم الاصرة والعوامل المساعدة هنا هي اما:

أ- فيزيائية مثل الضوء، الحرارة، الضغط... الخ


ب- الكيميائية وهي مختلف المواد الكيميائية.

ويكون التكسير وخاصة التكسير الحراري على نوعين مختلفين من الميكانيكية (اعتماداً على شكل البوليمر

والظروف المستخدمة) والانواع هي:

(1) **التكسير المتسلسل Chain Degradation** (اي التكسير المنتظم للسلسلة) حيث يتفكك البوليمر الى

المونمر الاصلي بشكل منتظم وهذه العملية هي عكس عملية البلمرة حيث يتم اضافة وحدة ثنائية الى السلسلة المتكونة او المركز النامي لتستمر عملية البلمرة فيتم الحصول على سلاسل البوليمر بينما في التكسير المنتظم يتم حذف وحدة مونمر واحدة من السلسلة في كل مرة حتى يتم الحصول على المونمر مرة اخرى واختفاء او تفكك سلاسل البوليمر ويدعى تفاعل البلمرة باسم **Ziping reaction** اي تفاعل غلق السحاب لان يشابه

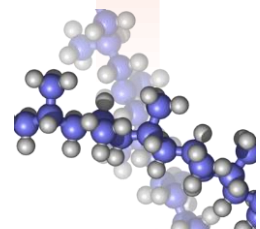

عملية تقارب اسنان السحاب لغلقة بينما يدعى تفاعل فك البلمرة بالتكسير الحراري مثلاً باسم **Anti-Zipping reaction** لأنه يشابه عملية فتح السحاب (حيث تتباعد اسنان السحاب لفتحة) فيتم الحصول على المونمر مرة اخرى.


(2) **التكسير العشوائي Random Degradation** اي التكسير غير المنتظم حيث تتفكك سلاسل البوليمر الطويلة الى سلاسل قصيرة (اي تتكسر ولا يتم الحصول على المونمر الاصيلي إلا بكميات قليلة جداً) ومن الامثلة على البوليمرات التي تتفكك كلياً الى المونمر هو بولي (مثل ميثاكريلات) (PMMA) اما البوليمرات التي يحصل فيها تكسر عشوائي فأوضح مثال عليه هو البولي ايثيلي (P.E) . بينما نجد ان البولي ستايرين (P.S) يتفكك الى المونمر بنسبة (65%) والباقي نواتج اخرى وسلاسل قصيرة . وفي هذه التجربة سيتم استخدام البولي ستايرين لدراسة التفكك الحراري له.

ان البولي ستايرين (**PS**) هو أحد اصناف البوليمرات المطاوعة للحرارة التي يمكن تحطيمها حرارياً بصورة جزئية الى مونمر الستايرين وذلك باستخدام عوامل مساعدة وهي مركبات عضوية مثل الفينول، الكيونيون، النفثالين وغيرها ودرجات حرارية عالية 350°C حيث كلما استخدمنا عوامل مساعدة جيدة ودرجات حرارية عالية كلما كانت نسبة مونمر الستايرين عالية.

ان الناتج السائل من عملية التكسر الحراري للـ **PS** يحتوي على مركبات مختلفة، تقريبا 60% من مونمر الستايرين والبقية على الاغلب هي:

ethyl benzene, toluene, methyl styrene, naphthalene

FIGURE 3—Example of pyrolysis of polystyrene.

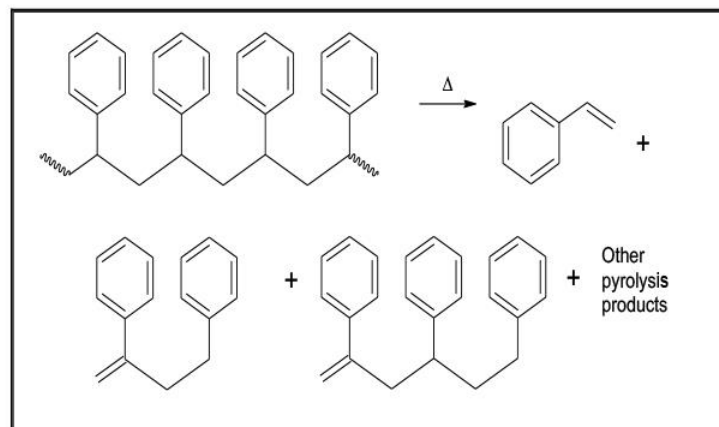

الجانب العملي

- (1) يتم تقطيع البولي ستايرين الى قطع صغيرة جداً (يتم استخدام صناديق الفلين البيضاء المستخدمة لنقل الفواكه).
- (2) يملا دورق زجاجي جاف سعة 250 ml او اكثر بالبولي ستايرين المقطع ويتم تسخينه على heater مع التحريك المستمر حتى يبدأ البوليمر بالتليين ومن ثم الانصهار التدريجي مع استمرار اضافة قطع البولي ستايرين الى الدورق.
- (3) تستمر عملية التحريك والتسخين حتى يتم تصاعد ابخرة بيضاء من الدورق عندها يربط الدورق بمكثف ثم وعاء استلام لغرض استلام مونمر الستاين المنقطر.
- (4) يستمر جمع المونمر بالتسخين حتى يصبح السائل الموجود داخل الدورق لزج جداً (شديد اللزوجه) عندها توقف عملية التقطير.
- (5) يتم جمع كمية كافية من مونمر الستايرين (مالايقل عن 25 مللتر) وتحفظ في وعاء محكم الغلق في الثلاجة لغرض اجراء التجارب اللاحقة عليه.
- (6) يتم تنظيف الدورق والادوات بشكل جيد لمنع تصلب بقايا البولي ستايرين المتكسر في داخلها.

